



Instrucciones de funcionamiento

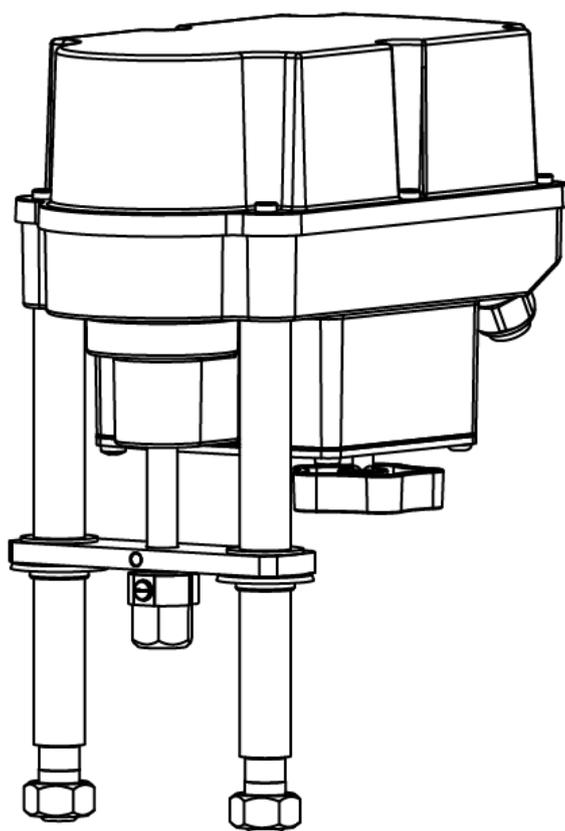

Índice

Tipos principales	2
1. Símbolos y seguridad	3
2. Uso conforme a las especificaciones	4
3. Almacenamiento	4
4. Condiciones de funcionamiento y posición de instalación	4
5. Función	5
6. Funcionamiento manual	5
7. Montaje de la válvula	6
7.1 Montaje de válvula para corte forzado en el vástago del actuador extendido	6
7.2 Montaje de válvula para corte forzado en el vástago del actuador retraído	6
8. Retirar y cerrar la cubierta	7
9. Alimentación	7
9.1 Instrucciones de seguridad	7
9.2 Diagrama de cableado	8
10. Señalización y funciones	9
10.1 Interruptor DIP	9
10.2 Pulsador del usuario	10
10.3 Estado de los LED	11
10.4 Puesta en marcha automática	11
10.5 Puesta en marcha manual	12
10.6 Funcionamiento manual	12
10.6.1 Pulsadores	12
10.6.2 Manivela	12
11. Funcionamiento	12
12. Puesta en marcha	13
13. Mantenimiento	13
13.1 Limpieza	13
13.2 Piezas de repuesto	13
14. Desactivación y desecho	13
15. Anexo	14
15.1 Accesorios	14
15.2 Declaración de conformidad de CE	15

Tipos principales

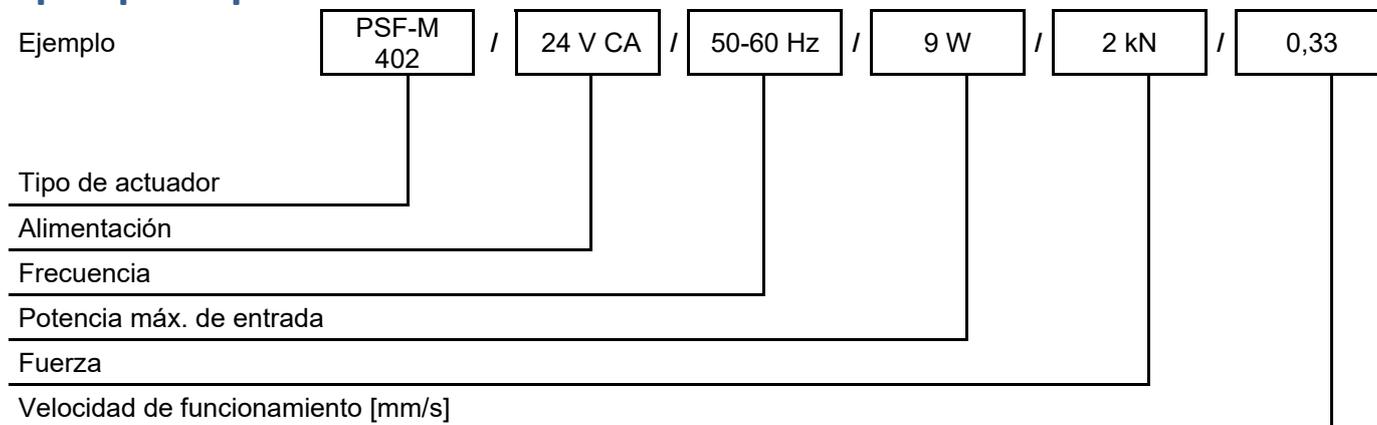

1. Símbolos y seguridad

Peligros generales derivados del incumplimiento de las normas de seguridad

Los actuadores PSF-M se han diseñado con tecnología punta y se pueden utilizar con total seguridad. Sin embargo, los actuadores pueden presentar peligros si son utilizados por personal que no ha sido debidamente formado, y si los actuadores se usan incorrectamente o sin seguir las especificaciones correspondientes.

Esto puede

- implicar un peligro de muerte y para la integridad física del usuario o de terceros,
- dañar el actuador y otras propiedades del propietario,
- disminuir la seguridad y el funcionamiento del actuador.

Para evitar estos problemas, asegúrese de que el personal que participe en la instalación, puesta en marcha, uso, mantenimiento y reparación de los actuadores haya leído y comprendido estas instrucciones de funcionamiento y, en particular, este capítulo «Seguridad».

Observaciones básicas de seguridad

- Los actuadores solo pueden ser utilizados por personal de operación debidamente formado y autorizado.
- Asegúrese de seguir todas las recomendaciones de seguridad incluidas en este manual, las normas nacionales para la prevención de accidentes, además de las instrucciones del propietario en materia de trabajo, uso y seguridad.
- Es necesario seguir los procedimientos de aislamiento que se indican en estas instrucciones de funcionamiento para cualquier trabajo relacionado con la instalación, puesta en marcha, uso, cambio de condiciones y modos de uso, mantenimiento, inspección, reparación e instalación de accesorios.
- Las áreas que puedan conducir tensión deben aislarse antes de su uso.
- Asegúrese de que los actuadores funcionen perfectamente en todo momento. Cualquier daño o fallos, y cambios en las características de funcionamiento que puedan afectar la seguridad, se deberán notificar de inmediato.

Indicaciones de peligro

En este manual de instrucciones se utilizan las siguientes indicaciones de peligro:



¡Precaución! Existencia de un riesgo general de daños relacionados con la salud y/o los bienes.



¡Peligro! Existencia de voltajes eléctricos que pueden causar la muerte.



¡Peligro! Esta indicación advierte sobre peligros que suponen un riesgo para la salud. Hacer caso omiso a estas instrucciones puede provocar lesiones.



¡Atención! Consulte las precauciones de uso. Dispositivos sensibles a la electricidad estática.

Otras observaciones

- La temperatura de la superficie del motor puede aumentar al revisar, inspeccionar y reparar el actuador inmediatamente después de su uso. ¡Peligro de quemadura en la piel!
- Consulte en todo momento las instrucciones de funcionamiento correspondientes cuando instale accesorios PS o utilice el actuador con accesorios PS.
- Las conexiones para la entrada y salida de la señal se han aislado por partida doble de los circuitos que pueden tener voltajes peligrosos.

2. Uso conforme a las especificaciones

- Los actuadores PSF-M están diseñados únicamente para ser utilizados como actuadores eléctricos de válvulas. Están diseñados para el accionamiento de válvulas motorizadas.
- Cualquier otro uso se considerará inadecuado por lo que el fabricante no se hará responsable ante los daños derivados de dicho uso.
- Los actuadores solo se pueden utilizar dentro de los límites establecidos en las fichas técnicas, catálogos y otros documentos. De lo contrario, el fabricante no se hace responsable de ningún daño que pueda derivarse de ello.
- El uso conforme a las especificación incluye observar las condiciones de funcionamiento, reparación y mantenimiento establecidas por el fabricante.
- La instalación y el ajuste del actuador, así como el mantenimiento, no se deben considerar un uso conforme a las especificaciones. ¡Es necesario tomar precauciones especiales al hacer esto!
- Los actuadores solo pueden ser utilizados, revisados y reparados por personal familiarizado con los mismos y que conozcan los posibles peligros que conllevan. Es necesario consultar las normas correspondiente para la prevención de accidentes.
- El fabricante no se hace responsable ante los daños derivados de modificaciones no autorizadas realizadas en los actuadores.
- La alimentación solo se puede conectar después de cerrar correctamente la tapa principal o la caja de conexiones.

3. Almacenamiento

Para un buen almacenamiento, se deben cumplir las siguientes instrucciones:

- Guarde los actuadores únicamente en habitaciones bien ventiladas y secas.
- Guarde los actuadores en estantes, tablas de madera, etc., para protegerlos de la humedad del suelo.
- Cubra los actuadores con una lámina de plástico para protegerlos del polvo y la suciedad.
- Proteger los actuadores contra daños mecánicos.

4. Condiciones de funcionamiento y posición de instalación

- Los actuadores estándar pueden funcionar a temperatura ambiente de acuerdo con la ficha técnica.
- Los modos de funcionamiento corresponden a IEC 60034-1, 8: S2 para ciclo corto y S4 para funcionamiento modulante.
- La carcasa cuenta con certificación IP65 de conformidad con EN 60529 como protección contra la humedad y el polvo.
- Al instalar los actuadores, deje suficiente espacio para retirar la cubierta (Fig. 1).
- El actuador se puede instalar vertical u horizontalmente o en cualquier posición intermedia. El actuador no debe instalarse con la cubierta hacia abajo (Fig.2).

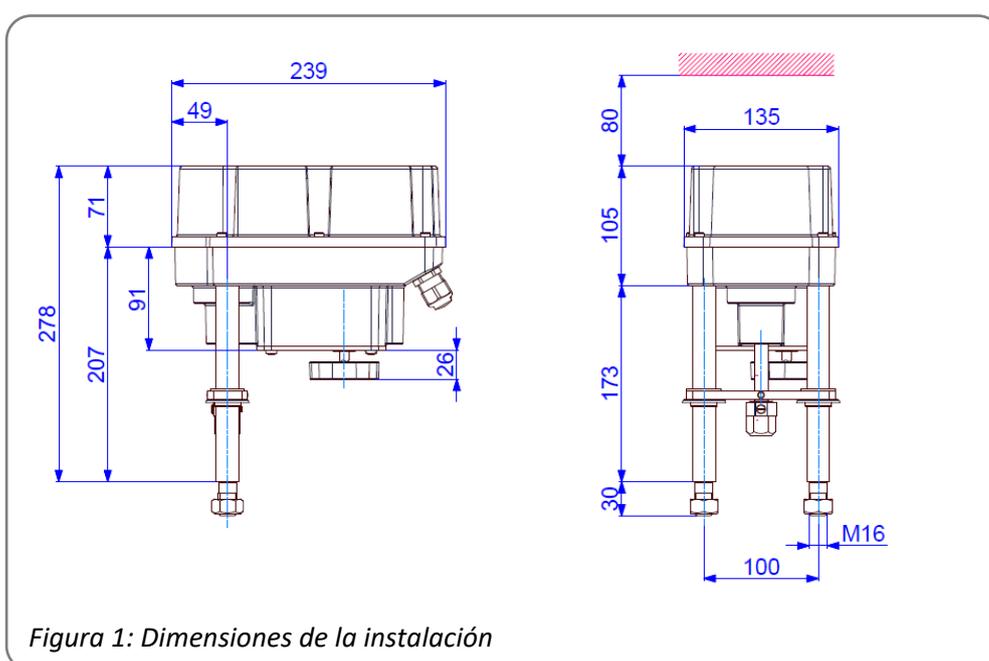


Figura 1: Dimensiones de la instalación

Posición de instalación

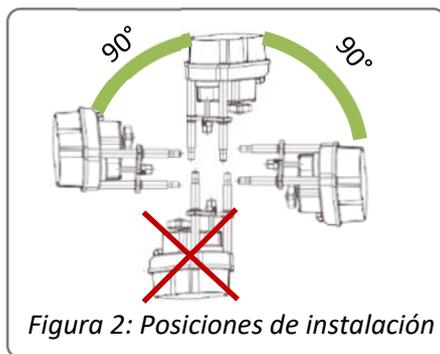


Figura 2: Posiciones de instalación

Uso al aire libre:



Al usar los actuadores en entornos con grandes cambios de temperatura o alta humedad, recomendamos usar una resistencia de calentamiento.

5. Función

Los actuadores PSF son actuadores eléctricos para válvulas con control manual. El actuador se instala en la válvula mediante pilares. Dependiendo del tipo de válvula utilizada, se necesitarán pilares de montaje o un soporte de montaje de válvula especial.


Basado en un motor de CC sin escobillas (BLDC), el par generado se transmite a través de un engranaje recto de varias etapas a una tuerca para husillo. La tuerca para husillo transmite el par de entrada a una fuerza de empuje axial a través vástago roscado. El recorrido lineal se transmite al eje de la válvula mediante una pieza de acoplamiento.

El recorrido se mide y controla mediante un sensor Hall lineal de 12 bits.

En caso de pérdida de alimentación, es posible controlar manualmente los actuadores usando la manivela.

El cableado eléctrico se realiza en una caja de terminales debajo de la cubierta del actuador.

6. Funcionamiento manual

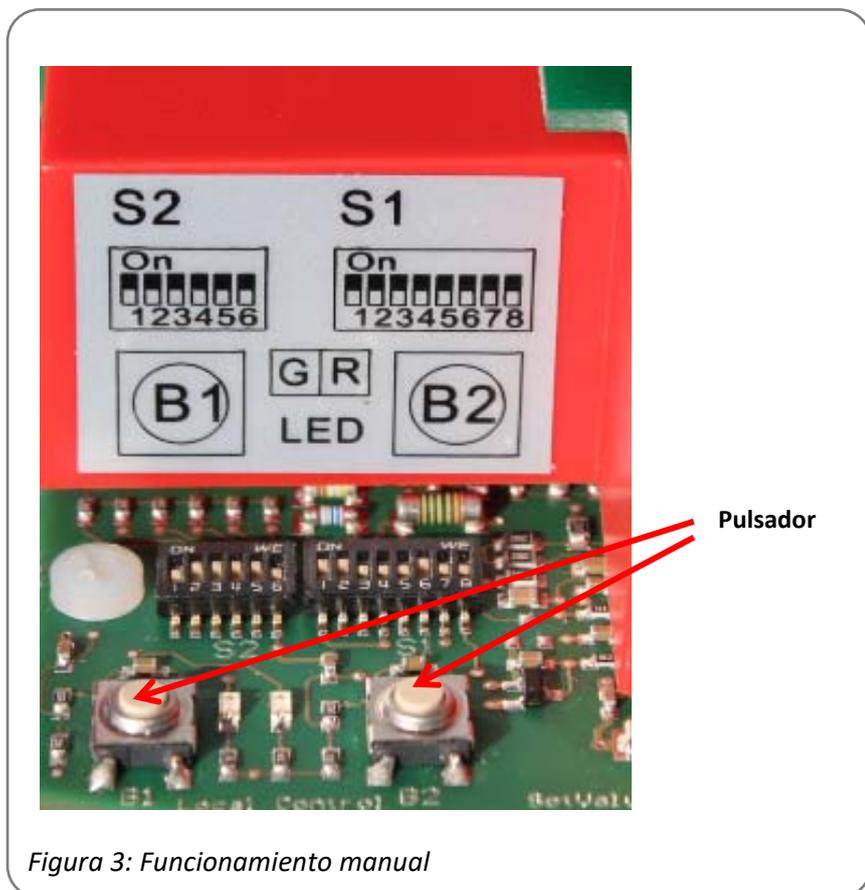

Se instalan dos pulsadores para accionar el actuador en caso de trabajos de instalación, como el montaje en una válvula o el ajuste de las posiciones límites de los interruptores (consulte 10.6).

Figura 3: Funcionamiento manual

7. Montaje de la válvula

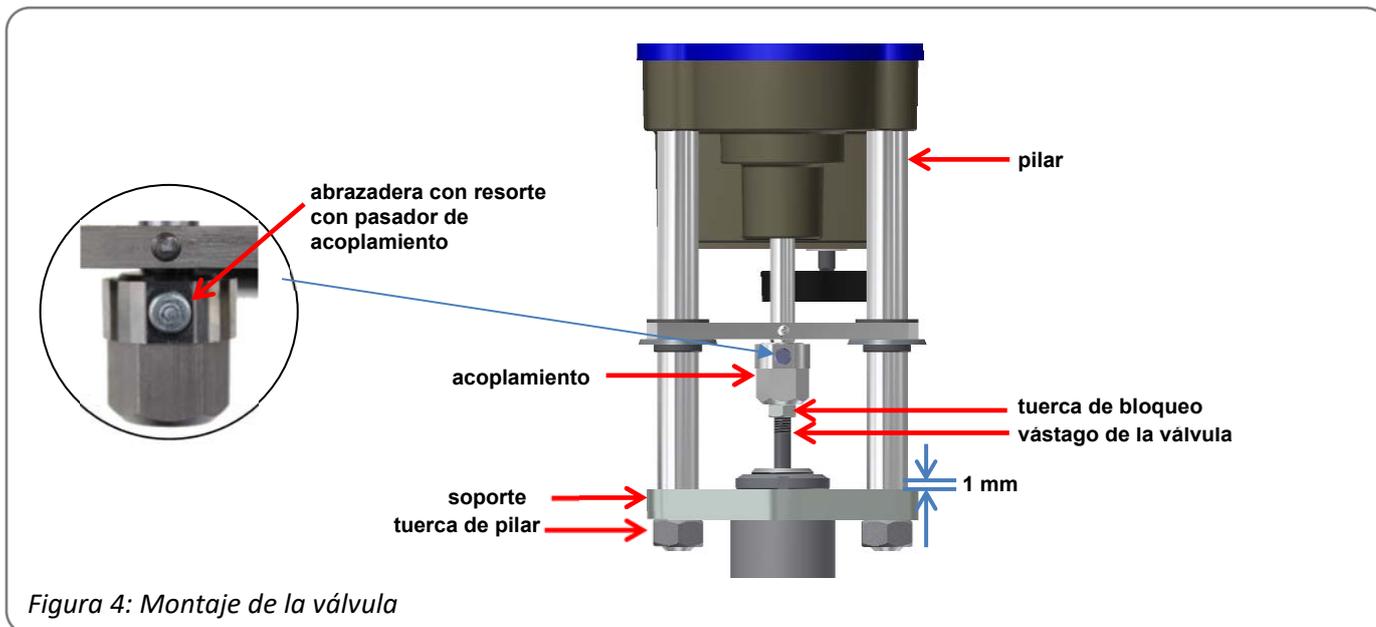


Figura 4: Montaje de la válvula

7.1 Montaje de válvula para corte forzado en el vástago del actuador extendido


Posición inicial: Vástago de la válvula retraído, vástago del actuador extendido.

1. Coloque el actuador en el soporte.
2. Retire el pasador de acoplamiento y atornille el acoplamiento 13 mm en el vástago de la válvula. Debe existir un espacio de 1 mm entre los pilares y el soporte.
3. Introduzca de nuevo abrazadera con resorte con el pasador de acoplamiento y apriete la tuerca de bloqueo.
4. Conecte el actuador a la alimentación (consulte 9.).
5. Retraiga el husillo del actuador manualmente (consulte 10.6) hasta que los bordes de los pilares descansen sobre el soporte.
6. Atornille y apriete las tuercas de los pilares.

7.2 Montaje de válvula para corte forzado en el vástago del actuador retraído

Posición inicial: Vástago de la válvula extendido, vástago del actuador retraído.

1. Retire la abrazadera con resorte con pasador de acoplamiento y atornille el acoplamiento 13 mm en el vástago de la válvula.
2. Coloque el actuador en el soporte, asegúrese de que el vástago del actuador esté introducido en el acoplamiento. Atornille y apriete las tuercas de los pilares.
3. Conecte el actuador a la alimentación (consulte el capítulo 9.), ya sea eléctricamente o con la manivela, y accione el actuador manualmente (consulte el capítulo 10.6) hasta que la abrazadera de resorte con el pasador de acoplamiento esté lista para volver a insertarse.

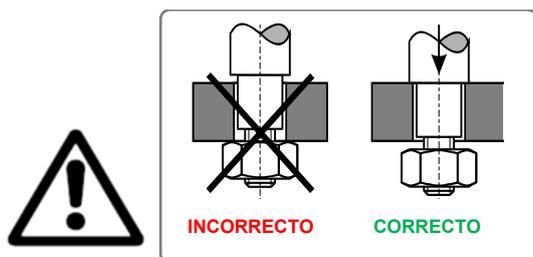

Antes de apretar las tuercas de los pilares, asegúrese de que los pilares se apoyen correctamente en el soporte de montaje de la válvula. Si es necesario, modifique la posición del actuador manualmente. En caso de no seguir estas instrucciones, se pueden producir lesiones personales o daños en el actuador y/o la válvula.

8. Retirar y cerrar la cubierta



Abra la cubierta solo en un ambiente seco.



¡Atención! Consulte las precauciones de uso.

- Derive a tierra el actuador.
- Antes de abrir la cubierta, toque las zonas de la carcasa conectadas a tierra.

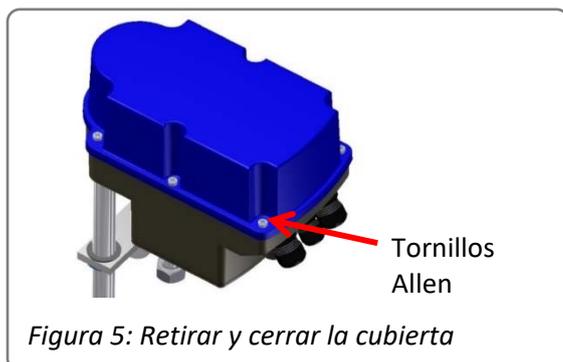


Figura 5: Retirar y cerrar la cubierta

Abrir:

Afloje los tornillos con un destornillador y retírelos por completo de la caja de engranajes. Los tornillos cuentan con protección contra pérdidas.

Abra la cubierta solo en un ambiente seco.

Cerrar:

Coloque la cubierta en la caja de engranajes y presione ligeramente. Apriete los tornillos suavemente y seguidamente en cruz.

9. Alimentación

9.1 Instrucciones de seguridad



Antes de conectarlo a la alimentación, asegúrese de que la fuente de alimentación esté aislada y protegida en caso de que se produzca un encendido accidental.


Retire la cubierta del actuador para conectar la alimentación (consulte 8.).

Los cables de conexión a la red deben tener las dimensiones adecuadas para aceptar la corriente nominal máx. del actuador. Los cables de color amarillo-verde solo se pueden utilizar para conexiones a tierra.

Cuando introduzca el cable a través del conector del cable de la unidad, asegúrese de que se respete el radio de curvatura máximo del cable.

Los actuadores eléctricos PSF-M no disponen de un interruptor de alimentación interno. En las instalaciones debe haber un interruptor de alimentación. Debe estar situado cerca del dispositivo y el usuario debe poder acceder al mismo con facilidad, y se debe indicar que se trata del interruptor de alimentación para el actuador.


La instalaciones también deben contar con disparadores de sobrecargas o fusibles de conformidad con la norma IEC 60364-4-41 con clase de protección I, clase de protección III (24 V CA / 24 V CC) para las conexiones del actuador.

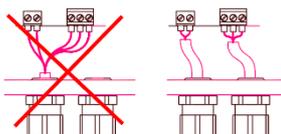

Proteja mecánicamente todos los cables de alimentación y de control delante de los terminales adoptando las medidas adecuadas para evitar que se suelten accidentalmente. Nunca instale la fuente de alimentación y los cables de control juntos en una misma línea eléctrica, sino que utilice siempre dos líneas eléctricas diferentes.

9.2 Diagrama de cableado

En la figura 6 se muestra la conexión eléctrica para actuadores estándar. El diagrama de cableado dentro del actuator es necesario para el cableado específico del actuator. Para cualquier accesorio opcional, consulte el diagrama de cableado específico en las instrucciones de instalación correspondientes.

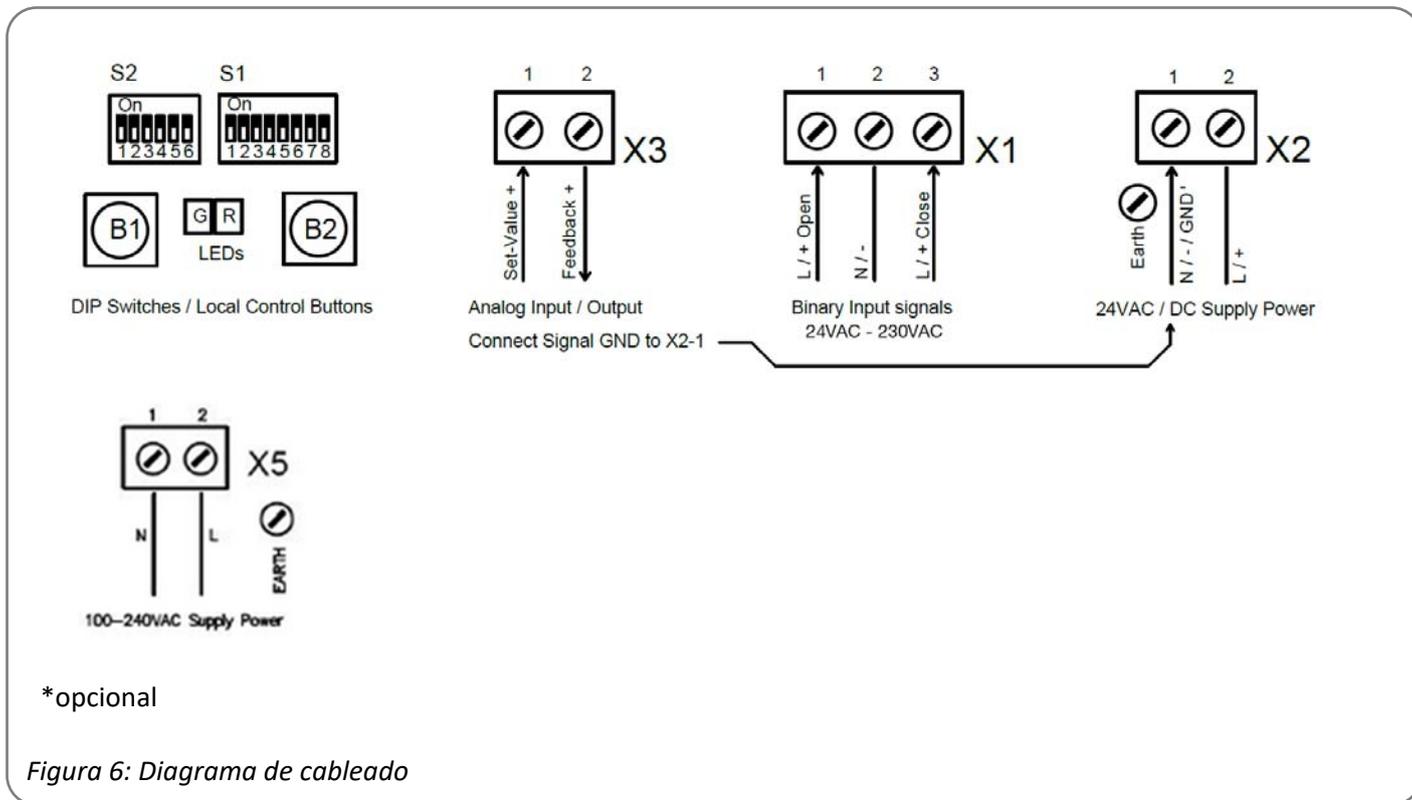

La conexión a tierra PE debe conectarse a la caja de engranajes en  !

Asegúrese de que todos los cables de conexión estén pelados a la longitud correcta para que estén protegidos contra descargas eléctricas.

10. Señalización y funciones

10.1 Interruptor DIP

S1 Función	1	2	3	4	5	6	7	8
Señal	Valor de ajuste				Retroalimentación sobre la posición			
Voltaje	On	On	Off	Off	Off	On	Off	On
Corriente	Off	Off	On	On	On	Off	On	Off

S2 Función	1	2	3 ²⁾	4 ²⁾	5	6
Control mediante el valor de ajuste analógico						On
Control mediante entradas binarias						Off
Extender el vástago de la válvula con un valor de ajuste creciente					On	
Retraer el vástago de la válvula aumentado el valor de ajuste					Off	
Puesta en marcha automática	Cierre / apertura forzados ¹⁾			On	On	
	Cierre forzado / apertura con recorrido de 20 mm			On	Off	
	Cierre forzado / apertura con recorrido de 30 mm			Off	On	
	Cierre forzado / apertura con recorrido de 40 mm			Off	Off	
Puesta en marcha manual	Cierre forzado / apertura con recorrido preciso			On	On	
	Rango de valor de ajuste / señal de retroalimentación: 0-10 V / 0-20 mA			On		
Rango de valor de ajuste / señal de retroalimentación: 2-10 V / 4-20 mA			Off			
Corte forzado si el vástago del actuador está en posición retraída		On				
Corte forzado si el vástago del actuador está en posición extendida		Off				

¹⁾ «Apertura forzada» hace referencia únicamente a la puesta en marcha automática. Durante el funcionamiento, el actuador se detendrá en la posición encontrada -> consultar capítulo 11. Funcionamiento

²⁾ ¡Al cambiar los interruptores, S2-3 y S2-4, se debe realizar una nueva calibración para activar este nuevo modo de funcionamiento!

10.2 Pulsador del usuario

Función	Acción	pulsador B1	pulsador B2	Secuencia LED
Funcionamiento manual	Activar	> Pulsar tres segundos	> Pulsar tres segundos	Ambos LED parpadean alternativamente
	Retraer vástago de la válvula	Pulsar		El LED verde parpadea
	Extender vástago de la válvula		Pulsar	El LED rojo parpadea
	Detener			Ambos LED parpadean alternativamente
	Salir	Pulsar tres segundos	Pulsar tres segundos	Se ilumina el LED rojo o verde
Puesta en marcha automática	Iniciar		Pulsar siete segundos	Ambos LED se iluminan
	Puesta en marcha completada			El LED verde parpadea siete veces (cuando se completa la puesta en marcha), el LED verde parpadea rápidamente (si se produce un error durante la puesta en marcha)
	Salir	Pulsar una vez		Se ilumina el LED rojo o verde
Puesta en marcha manual	Activar	Pulsar siete segundos		Ambos LED parpadean alternativamente
	Retraer vástago de la válvula	Pulsar		El LED verde parpadea
	Extender vástago de la válvula		Pulsar	El LED rojo parpadea
	Iniciar	Pulsar tres segundos	Pulsar tres segundos	Ambos LED se iluminan
	Salir	Pulsar una vez		Se ilumina el LED rojo o verde
Velocidad de funcionamiento	Establecer ¹⁾		Pulsar cuatro segundos	LED verde se ilumina, LED rojo parpadea, 100% 3x 75% 2x 50% 1x
	Cambiar		Pulsar 1 vez para cambiar el nivel	LED verde se ilumina, LED rojo parpadea, 100% 3x 75% 2x 50% 1x
	Aceptar	Pulsar una vez		

¹⁾ Si no se realiza ninguna otra acción, el actuador dejará esta función establecida automáticamente después de 15 minutos y no cambiará la configuración.

10.3 Estado de los LED

	LED verde	LED rojo
Actuador no puesto en marcha	Off	Parpadea rápidamente
Funcionamiento normal / actuador funcionando	On	Off
Funcionamiento normal / actuador detenido	Off	On
Modo manual activo	Parpadea alternativamente	Parpadea alternativamente
Modo manual: Extender vástago de la válvula	Off	Parpadea
Modo manual: Retraer vástago de la válvula	Parpadea	Off
Puesta en marcha automática en funcionamiento	On	On
Puesta en marcha automática y manual realizada correctamente	Parpadea 7 x– 1,5 seg. apagado	On
Error durante la puesta en marcha automática	Parpadea rápidamente	On
Sobretensión	Parpadea 1 x– 1,5 seg. apagado	On
Infratensión	Parpadea 2 x– 1,5 seg. apagado	On
Error de memoria	Parpadea 3 x– 1,5 seg. apagado	On
Error de valor de ajuste (< 1 V, < 2 mA)	Parpadea 4 x– 1,5 seg. apagado	On
Error del par	Parpadea 5 x– 1,5 seg. apagado	On
Temperatura demasiado alta / baja	Parpadea 6 x– 1,5 seg. apagado	On
Funcionamiento con manivela	Parpadea	Parpadea

LED azul: indica que está preparado para funcionar cuando se aplica alimentación. La iluminación LED facilita la lectura de la posición del interruptor DIP.

10.4 Puesta en marcha automática

- Asegúrese de que se ha realizado una conexión segura entre la válvula y el actuador.
- **¡PRECAUCIÓN!** Para iniciar la puesta en marcha automática, pulse el botón B2 durante al menos siete segundos. Pulsar el botón durante 4 seg. inicia la secuencia «Establecer velocidad del recorrido» (el botón está asignado a dos secuencias).
 - Opción 1: si se establece en «apertura forzada - cierre forzado», el actuador se moverá a la posición final abierta de la válvula por la fuerza y regresará a la posición final cerrada de la válvula.
 - Opción 2: Si se establece en «apertura con recorrido calibrado» (20/30/40 mm), el actuador guardará la posición inferior y el recorrido se calcula de acuerdo con la configuración. Si la posible trayectoria es menor que el recorrido preestablecido, el recorrido para el funcionamiento se reduce automáticamente al valor máximo posible correspondiente.
- Tras realizar una puesta en marcha correctamente, el LED verde parpadeará siete veces.
- Pulse el botón B1 para volver al funcionamiento normal.
- Tras realizar una puesta en marcha correctamente, verifique el recorrido establecido o determinado comparando el valor de ajuste y la posición de la válvula.

- En caso de que se produzca un fallo durante la puesta en marcha, el LED verde parpadeará rápidamente. Verifique el montaje de la válvula.
- Para la puesta en marcha, es necesario que exista un recorrido restante de al menos 1 mm en dirección de «cierre forzado» antes de que el actuador alcance su tope mecánico. Además, el actuador debe poder realizar un recorrido de al menos 5 mm.

10.5 Puesta en marcha manual

- Asegúrese de que se ha realizado una conexión segura entre la válvula y el actuador.
- Para activar la puesta en marcha individual, pulse el botón B1 durante al menos siete segundos.
- Para el funcionamiento manual, utilice los botones B1 y B2 hasta alcanzar la posición abierta de la válvula dependiente del recorrido necesaria.
- Inicie la puesta en marcha de ambas posiciones y guárdelas pulsando simultáneamente los botones B1 y B2 durante un mínimo de tres segundos. El actuador se moverá a ambas posiciones finales.
- Tras realizar una puesta en marcha correctamente, el LED verde parpadeará siete veces.
- Pulse el botón B1 para volver al funcionamiento normal.
- Tras realizar una puesta en marcha correctamente, verifique el recorrido establecido o determinado comparando el valor de ajuste y la posición de la válvula.
- En caso de que se produzca un fallo durante la puesta en marcha, el LED verde parpadeará rápidamente. Verifique el montaje de la válvula.
- Para la puesta en marcha, es necesario que exista un recorrido de al menos 1 mm en dirección de «cierre forzado» antes de que el actuador alcance su tope mecánico. Además, el actuador debe poder realizar un recorrido de al menos 5 mm.

10.6 Funcionamiento manual

10.6.1 Pulsadores

- Pulse los botones B1 y B2 simultáneamente durante un mínimo de tres segundos para cambiar al modo de funcionamiento manual.
- Pulse el botón B1 para retraer el vástago de la válvula.
- Pulse el botón B2 para extender el vástago de la válvula.
- Pulse los botones B1 y B2 simultáneamente durante un mínimo de tres segundos para salir del modo de funcionamiento manual.

10.6.2 Manivela

- Empuje la manivela hacia la caja de engranajes: el motor se desactiva.
- Mantenga presionada y gire la manivela:
 - A la izquierda: el eje se mueve hacia abajo.
 - A la derecha: el eje se mueve hacia arriba.
- Suelte la manivela: la manivela no funciona, el motor se reactiva pasados cinco segundos.

11. Funcionamiento

Todos los parámetros internos, como el par motor, la posición real, el estado funcional, etc., se deben supervisar en todo momento durante el funcionamiento del actuador PSF-M. Esto garantiza que el actuador se posicione con una gran precisión y cierre la válvula herméticamente en todo momento.

Corte en posiciones finales

Durante el funcionamiento normal, el actuador se detendrá en la posición encontrada en un tope mecánico durante la puesta en marcha automática o manual. El actuador se mueve a la posición final establecida por la fuerza con una ventana de cierre mínimo del 3%.

12. Puesta ne marcha



- Abra la cubierta (consulte el capítulo 8.), coloque el actuador en la válvula (consulte el capítulo 7.), conecte la alimentación (consulte el capítulo 9.).
- Realice una puesta en marcha automática (consulte el capítulo 10.4) o manual (consulte el capítulo 10.5).
- Cierre la cubierta.



La conexión eléctrica y la puesta en servicio con tensión de red aplicada sólo deben ser realizadas por personal especializado formado.

No toque ninguna línea de conexión durante la puesta en servicio.

13. Mantenimiento

No es necesario reparar los actuadores si se utilizan las condiciones de funcionamiento especificadas en la ficha técnica. Las cajas de engranajes están lubricadas de por vida y no es necesario volverlas a lubricar.



¡Precaución!

Durante el mantenimiento y la reparación, el actuador no debe utilizarse eléctricamente.

13.1 Limpieza

Los actuadores deben limpiarse en seco. No utilice productos de limpieza abrasivos ni productos de limpieza con disolventes, ya que pueden borrar o deteriorar el texto de las pegatinas de seguridad y de la placa de identificación. No utilice el actuador durante el proceso de limpieza.

13.2 Piezas de repuesto

Los actuadores que presenten daños se deben enviar a nuestra fábrica principal en Bad Dürkheim, Alemania, o a nuestros representantes, para comprobar los daños y las posibles causas.

Si prefiere reparar el producto en sus instalaciones, podemos proporcionarle nuestra lista de precios de piezas de repuesto.

14. Desactivación y desecho

- Desconecte la alimentación y protéjala en caso de reactivación accidental.
- Abre la cubierta.
- Retire las conexiones eléctricas externas.
- Retire el actuador de la válvula.

Desecho

Para desechar el producto, este se considera un elemento desechable de equipos eléctricos y electrónicos y no debe desecharse con la basura doméstica.



De conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los aparatos aquí descritos no pueden eliminarse a través de empresas municipales de eliminación de residuos.

Si no puede o no quiere encargarse de la eliminación del aparato a una empresa especializada, puede devolver el aparato al fabricante, que se encargará de eliminarlo correctamente por una tarifa plana.

15. Anexo

15.1 Accesorios

Hay accesorios opcionales disponibles que se adaptan a las condiciones de trabajo de los actuadores. Puede obtener los datos técnicos en las fichas técnicas correspondientes.

Accesorios/opciones	Interruptores de posición de señal mecánicos	2WE	2 interruptores de posición libres de tensión, mecánicos, con contactos inversores chapados en plata 24 V a 230 V CA/CC a 0,1 A – 5 A
	Interruptores de posición de señal mecánicos chapados en oro	2WE gold	2 interruptores de posición libres de tensión, mecánicos, con contactos inversores chapados en plata 5 V a 30 V CA/CC a 1 mA – 100 mA; resistencia de contacto de 30 mOhm
	Relés de posición de señal		2 relés de posición de señal con contactos inversores, calibrados automáticamente al recorrido de la válvula 24 V a 230 V CA/CC a 0,1 A – 1 A Punto de conmutación ajustable 0-100 % del recorrido mediante potenciómetros
	Resistencia calefactora	HR	Resistencia calefactora para evitar la condensación
	Fuente de alimentación de amplio rango		Para alimentación 100 - 240 V CA 1~
	Grado de protección	IP	Grado de protección IP67

15.2 Declaración de conformidad de CE

Declaración de incorporación de maquinaria parcialmente completa y declaración CE de conformidad en cumplimiento de las Directivas de EMC y baja tensión

Nosotros,

**PS Automation GmbH
Philipp-Krämer-Ring 13
D-67098 Bad Dürkheim**

declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que somos el fabricante del actuador eléctrico de la serie

**PSR-E...; PSQx03...; PSQ-E...; PSQ-AMS...; PSL-Mod.4...;
PSL-AMS...; PSF...; PSF-M...; PSF-Q...; PSF-Q-M...**

de conformidad con los requisitos de la

Directiva EC 2006/42/EC

como parte de maquinaria completa. Estos actuadores se han diseñado para ser instalados en válvulas industriales.

Está prohibido utilizar el actuador hasta haber verificado que la máquina completa cumple con las directivas de maquinaria aplicables.

Se ha elaborado la documentación técnica que se indica en el Anexo VII, parte B.


Los actuadores anteriores también cumplen con los requisitos de las siguientes directivas de la UE :

2014/30/EU	Compatibilidad electromagnética (CEM)
2014/35/EU	Bajo voltaje (LVD)
2011/65/EU + 2015/863/EU	Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)

Además, se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

EN 61000-6-2: 2005	Compatibilidad electromagnética (CEM), Inmunidad estándar genérica para entornos industriales
EN 61000-6-3: 2007	Compatibilidad electromagnética (CEM), Inmunidad estándar genérica para entornos residenciales, comerciales e industriales ligeros
EN 61010-1: 2020	Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio

Bad Dürkheim, 2022

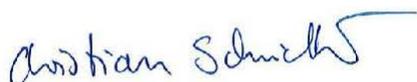

Christian Schmidhuber
(Director General)

¡PRECAUCIÓN!

Para garantizar que estos actuadores cumplen con las directivas anteriores, el comprador, instalador y usuario o quien haya especificado dicho producto deberá consultar las especificaciones y limitaciones correspondientes al poner en marcha el producto. La información está disponible bajo solicitud previa y se menciona en las Instrucciones de instalación y mantenimiento.

Nuestras filiales

Italia

PS Automazione S.r.l.
Via Pennella, 94
I-38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel.: <+39> 04 61-53 43 67
Fax: <+39> 04 61-50 48 62
E-mail: info@ps-automazione.it

India

PS Automation India Pvt. Ltd.
Srv. No. 25/1, Narhe Industrial Area,
A.P. Narhegaon, Tal. Haveli, Dist.
IND-411041 Pune
Tel.: <+ 91> 20 25 47 39 66
Fax : <+ 91> 20 25 47 39 66
E-mail : sales@ps-automation.in
www.ps-automation.in

Para obtener más información sobre nuestros socios de ventas y filiales, escanee el código QR siguiente o visite nuestro sitio web:

<https://www.ps-automation.com/ubicaciones/?lang=es>



PS Automation GmbH

Philipp-Krämer-Ring 13
D-67098 Bad Dürkheim

Tel.: +49 (0) 6322 94980-0
E-mail: info@ps-automation.com
www.ps-automation.com

